



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29777-150	10.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED7R4175344
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
30.07.2024	GY-416-NF
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
12.031	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	150
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN ☒ Zulassungsbescheinigung I ☒ Zulassungsbescheinigung II ☒ CoC / Datenbestätigung ☐ HU-Bericht ☐ Service- / Wartungsnachweis	SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR ANZAHL SCHLÜSSEL 2 ☐ Ladekabel ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug ☒ Pannenset / Verbandset	SCHNELLPRÜFUNG ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit ☒ Keine Warnmeldungen ☒ Beleuchtung ohne Befund ☒ Scheiben ohne Befund ☒ Keine sichtbare Leckage ☒ Service fällig? KURZNOTIZ
EINGANGSSTATUS ☒ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen		


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

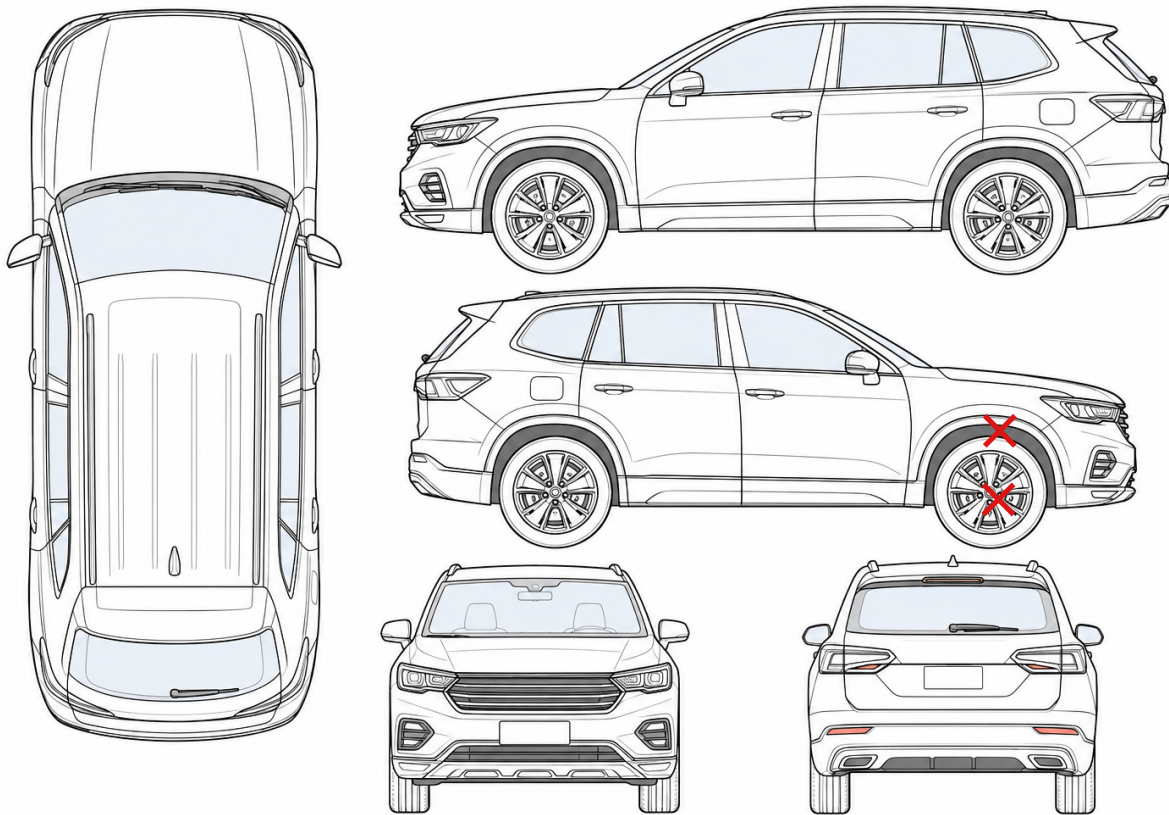

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

Spiegelkappe rechts zerkratzt

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☐	☒	☐	☐	☒	☐	Unschgemäß instand gesetzt
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0324
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0324
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0424
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0324

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,8	6,8	5,1		
Vorne rechts	5,8	6,8	5,1		
Hinten links	6,7	7,3	5,4		
Hinten rechts	7,1	7,0	5,4		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	113	116	111	
Kotflügel vorn links	91	105	91	
Kotflügel vorn rechts	169	465	216	nachlackiert + Spachtel
Tür vorn links	95	111	104	
Tür vorn rechts	136	162	160	nachlackiert
Tür hinten links	94	104	101	
Tür hinten rechts	99	105	101	
Seitenteil hinten links	135	117	116	
Seitenteil hinten rechts	126	119	111	
Dach	102	110	108	
Dachholm links	117	108	104	
Dachholm rechts	119	129	115	
Heckklappe	98	109	99	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☐

Unauffällig

☒

Hinweis auf Nachlackierung

☒

Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☒

Ohne weiteren Befund

☐

Werkstattprüfung

☐

Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Kratzer Spiegelkappe rechts



Kratzer Stoßstange hinten



Nachlackiert + Spachtel



Kratzer Felge vorne rechts