



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29780-148	03.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED7R4210965
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
08.10.2024	GZ-822-PY
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
12.661	silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	148
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Leasing Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

- 2
- ☐ Ladekabel
- ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug
- ☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

- ☐ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Licht geeignet | ☒ Oberfläche trocken | ☒ Fahrzeug sauber |
| ☒ Übersichtsfotos erstellt | ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert | |

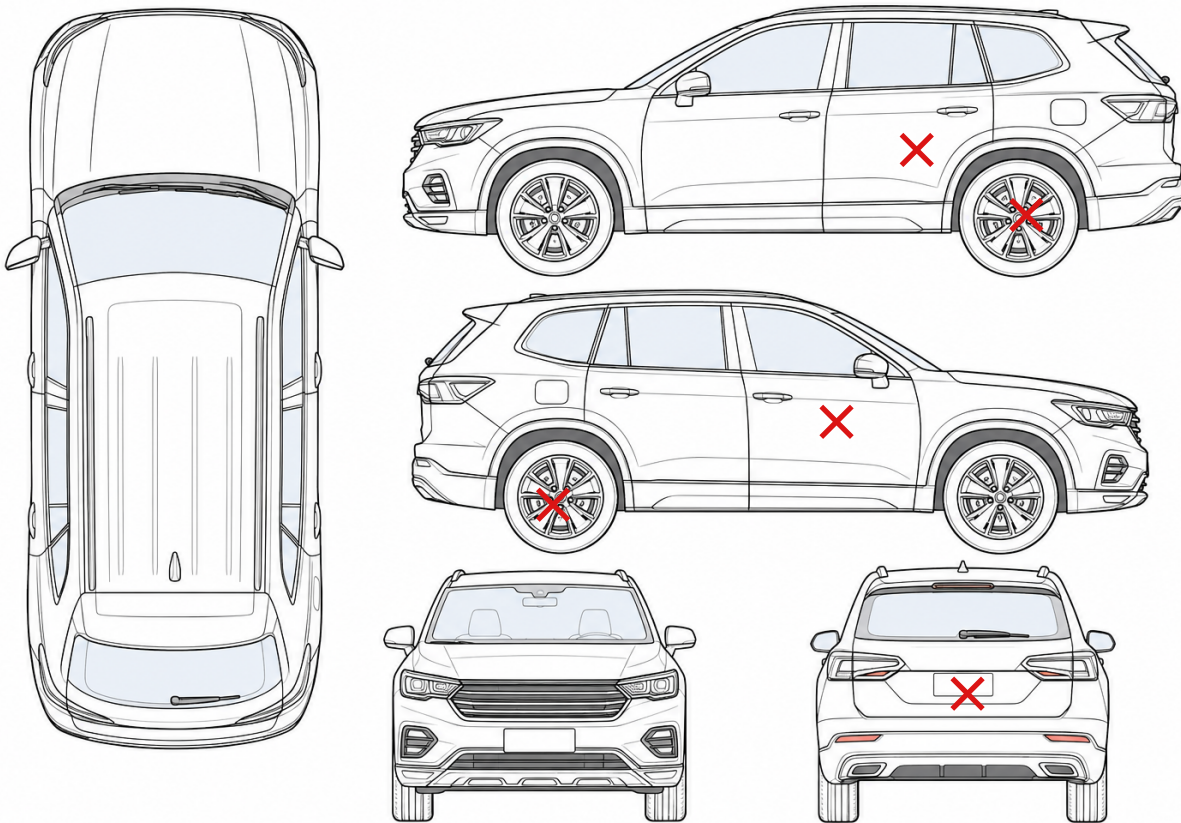

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05 CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	

06 REIFEN- UND FELGENDATEN

☐ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☒ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Weather Control	195/60/16	Ganzjahresreifen	2224
Vorne rechts	Bridgestone Weather Control	195/60/16	Ganzjahresreifen	2224
Hinten links	Bridgestone Weather Control	195/60/16	Ganzjahresreifen	2324
Hinten rechts	Bridgestone Weather Control	195/60/16	Ganzjahresreifen	2324

07 PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,2	6,0	5,5		
Vorne rechts	5,5	5,5	5,2		
Hinten links	5,6	5,6	5,8		
Hinten rechts	5,7	6,2	6,0		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM) ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08 LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	92	114	112	
Kotflügel vorn links	96	86	96	
Kotflügel vorn rechts	81	100	77	
Tür vorn links	89	94	87	
Tür vorn rechts	101	94	89	
Tür hinten links	96	97	100	
Tür hinten rechts	96	102	91	
Seitenteil hinten links	121	112	105	
Seitenteil hinten rechts	114	111	101	
Dach	106	116	105	
Dachholm links	111	114	104	
Dachholm rechts	113	110	102	
Heckklappe	97	99	87	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☒ Unauffällig

☐ Hinweis auf Nachlackierung

☐ Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09 ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☒ Ohne weiteren Befund

☐ Werkstattprüfung

☐ Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 1-4



Übersicht Tür hinten links



Kratzer Tür hinten links



Kratzer Tür hinten links



Übersicht Felge hinten links



Kratzer Felge hinten links



Übersicht Heckklappe



Kratzer Heckklappe



Übersicht Felge hinten rechts



Kratzer Felge hinten rechts



Übersicht Tür vorne rechts



Kratzer Tür vorne rechts



Kratzer Türdichtung hinten links