



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29785-118	10.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED7R4200775
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
30.07.2024	GY-402-NF
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
10.726	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	118
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN ☒ Zulassungsbescheinigung I ☒ Zulassungsbescheinigung II ☒ CoC / Datenbestätigung ☐ HU-Bericht ☐ Service- / Wartungsnachweis	SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR ANZAHL SCHLÜSSEL 2 ☐ Ladekabel ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug ☒ Pannenset / Verbandset	SCHNELLPRÜFUNG ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit ☒ Keine Warnmeldungen ☒ Beleuchtung ohne Befund ☒ Scheiben ohne Befund ☒ Keine sichtbare Leckage ☒ Service fällig? KURZNOTIZ
EINGANGSSTATUS ☒ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen		


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Licht geeignet | ☒ Oberfläche trocken | ☒ Fahrzeug sauber |
| ☒ Übersichtsfotos erstellt | ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert | |

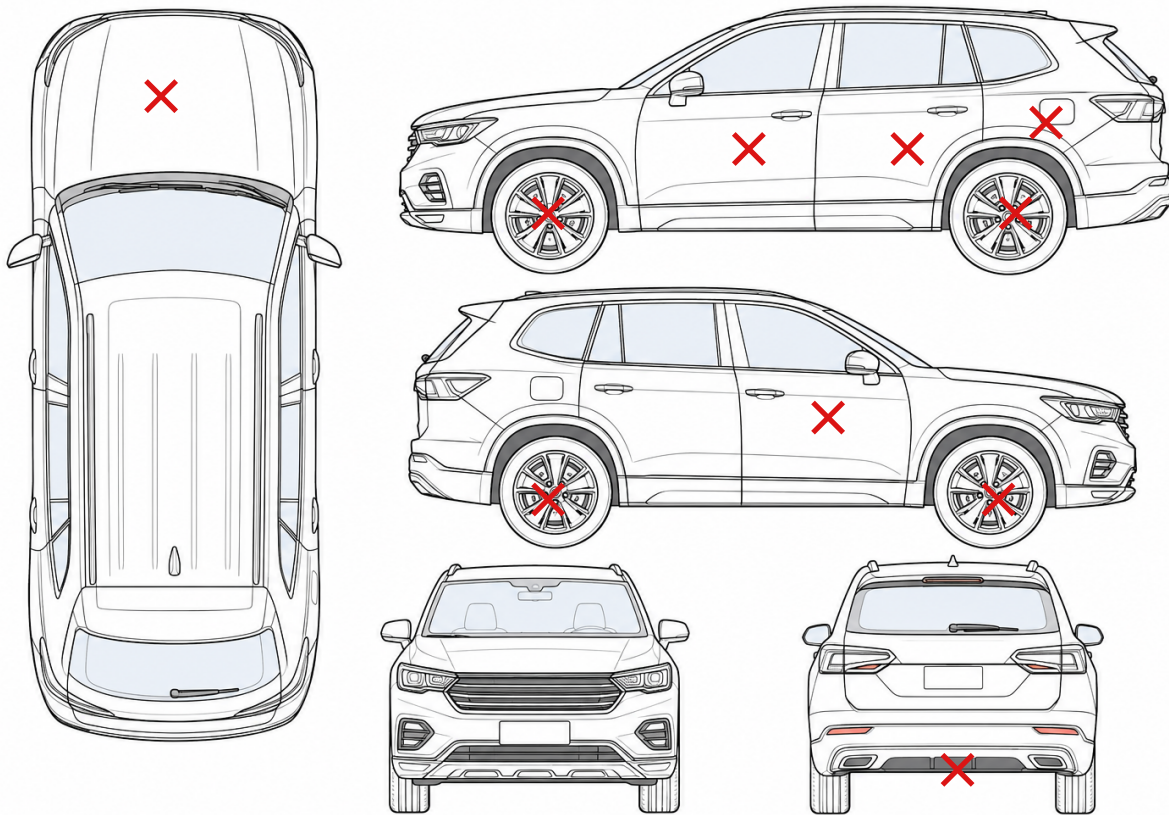

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☒	☒	☒	☒	Transportschaden
Tür vorn rechts	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür hinten links	☐	☒	☐	☐	☒	☐	nachlackiert
Tür hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☐	☒	☐	☐	☒	☐	nachlackiert
Seitenteil hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☐	☒	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	6,7	6,6	5,1		
Vorne rechts	6,5	6,8	5,1		
Hinten links	7,1	7,3	5,5		
Hinten rechts	7,2	7,0	5,5		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	101	112	115	
Kotflügel vorn links	97	97	92	
Kotflügel vorn rechts	98	95	83	
Tür vorn links	182	164	135	nachlackiert
Tür vorn rechts	93	92	98	
Tür hinten links	163	272	221	nachlackiert
Tür hinten rechts	92	117	93	
Seitenteil hinten links	165	169	160	nachlackiert
Seitenteil hinten rechts	109	110	100	
Dach	120	117	115	
Dachholm links	109	111	82	
Dachholm rechts	97	123	105	
Heckklappe	81	99	95	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Transportschaden Tür vorne links



Transportschaden Tür vorne links



Schaden Felge vorne links



Schaden Felge vorne links



Schaden Felge hinten links



Schaden Felge hinten links



Kleine Kratzer Stoßstange hinten



Schaden Felge hinten rechts



Übersicht Tür vorne rechts



Kleine Delle Tür vorne rechts



Schaden Felge vorne rechts



Schaden Felge vorne rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 13-16



Kleiner Steinschlag Motorhaube