



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01

PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.

29786-119

PRÜFdatum

10.08.2026

GEPRÜFT DURCH

L. Neumann

STANDORT

Gronau

02

FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE

Opel Crossland

FIN / FAHRGESTELLNUMMER

W0V7D9ED9R4201006

ERSTZULASSUNG

19.09.2024

KENNZEICHEN

GZ-734-FE

KILOMETERSTAND

21.546

FARBE / FARBCODE

Silber

KRAFTSTOFF / ANTRIEB

Benzin

BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER

119

LIEFERANT / HERKUNFT

Frankreich

AUFTRAG / REFERENZ

DATUM LETZTER SERVICE

KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03

DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

☐ Ladekabel

☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug

☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

☒ Freigegeben

☐ Prüfbedarf

☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Licht geeignet | ☒ Oberfläche trocken | ☒ Fahrzeug sauber |
| ☒ Übersichtsfotos erstellt | ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert | |

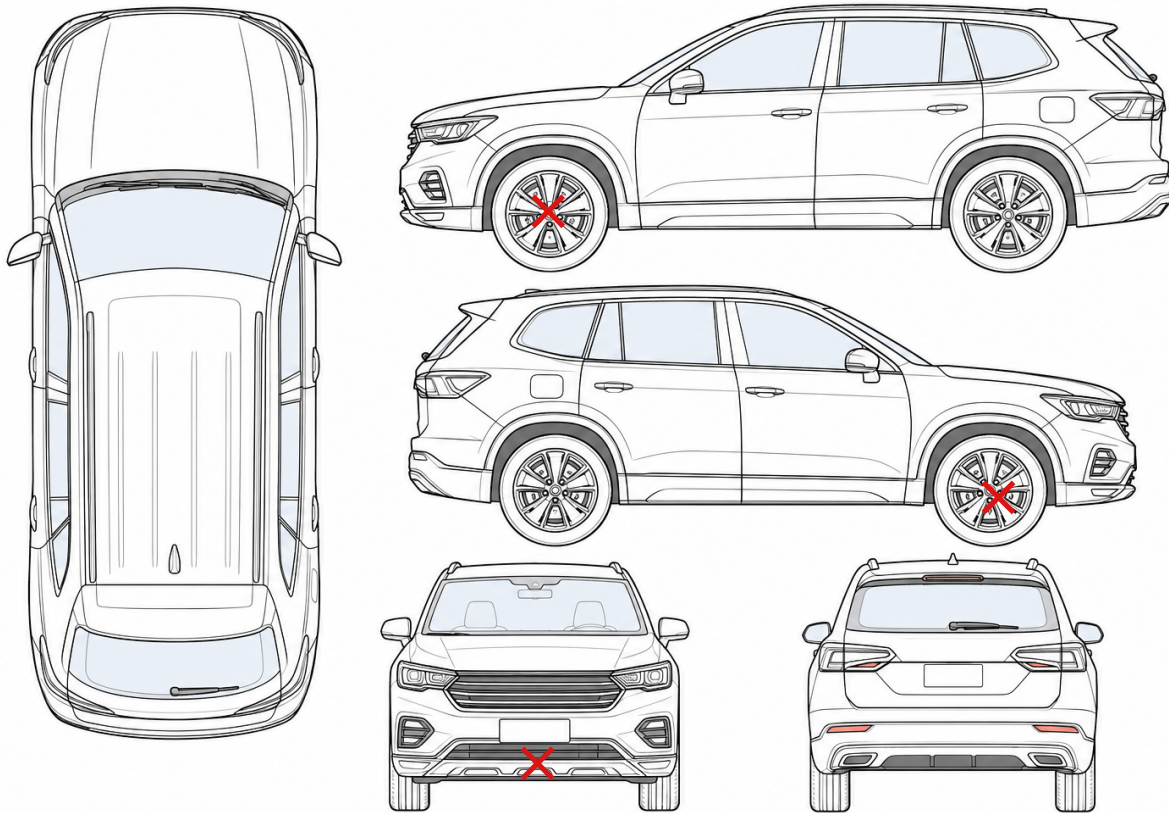

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	6,4	6,3	4,6		
Vorne rechts	6,2	6,2	4,8		Karkassenschaden
Hinten links	6,9	6,8	5,3		
Hinten rechts	6,6	6,7	5,3		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☒ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	91	105	107	
Kotflügel vorn links	161	144	119	Lackdicke erhöht
Kotflügel vorn rechts	86	104	85	
Tür vorn links	120	151	149	Lackdicke erhöht
Tür vorn rechts	96	102	96	
Tür hinten links	144	128	145	Lackdicke erhöht
Tür hinten rechts	75	100	92	
Seitenteil hinten links	115	100	110	
Seitenteil hinten rechts	119	108	115	
Dach	104	122	104	
Dachholm links	112	118	116	
Dachholm rechts	96	112	122	
Heckklappe	87	98	96	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☐

Unauffällig

☒

Hinweis auf Nachlackierung

☐

Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☒

Ohne weiteren Befund

☐

Werkstattprüfung

☐

Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Kratzer Felge vorne links



Kleine Kratzer Stoßstange vorne links



Kratzer Felge vorne rechts



Schaden Karkasse Reifen vorne rechts