



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29787-121	10.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED1R4201078
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
20.09.2024	GZ-587-FT
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
22.723	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	121
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN ☒ Zulassungsbescheinigung I ☒ Zulassungsbescheinigung II ☒ CoC / Datenbestätigung ☐ HU-Bericht ☐ Service- / Wartungsnachweis	SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR ANZAHL SCHLÜSSEL 2 ☐ Ladekabel ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug ☒ Pannenset / Verbandset	SCHNELLPRÜFUNG ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit ☒ Keine Warnmeldungen ☒ Beleuchtung ohne Befund ☒ Scheiben ohne Befund ☒ Keine sichtbare Leckage ☒ Service fällig? KURZNOTIZ
EINGANGSSTATUS ☒ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen		

ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.


☐ Licht geeignet

☐ Oberfläche trocken

☐ Fahrzeug sauber

☐ Übersichtsfotos erstellt

☐ FIN / Kilometerstand fotografiert

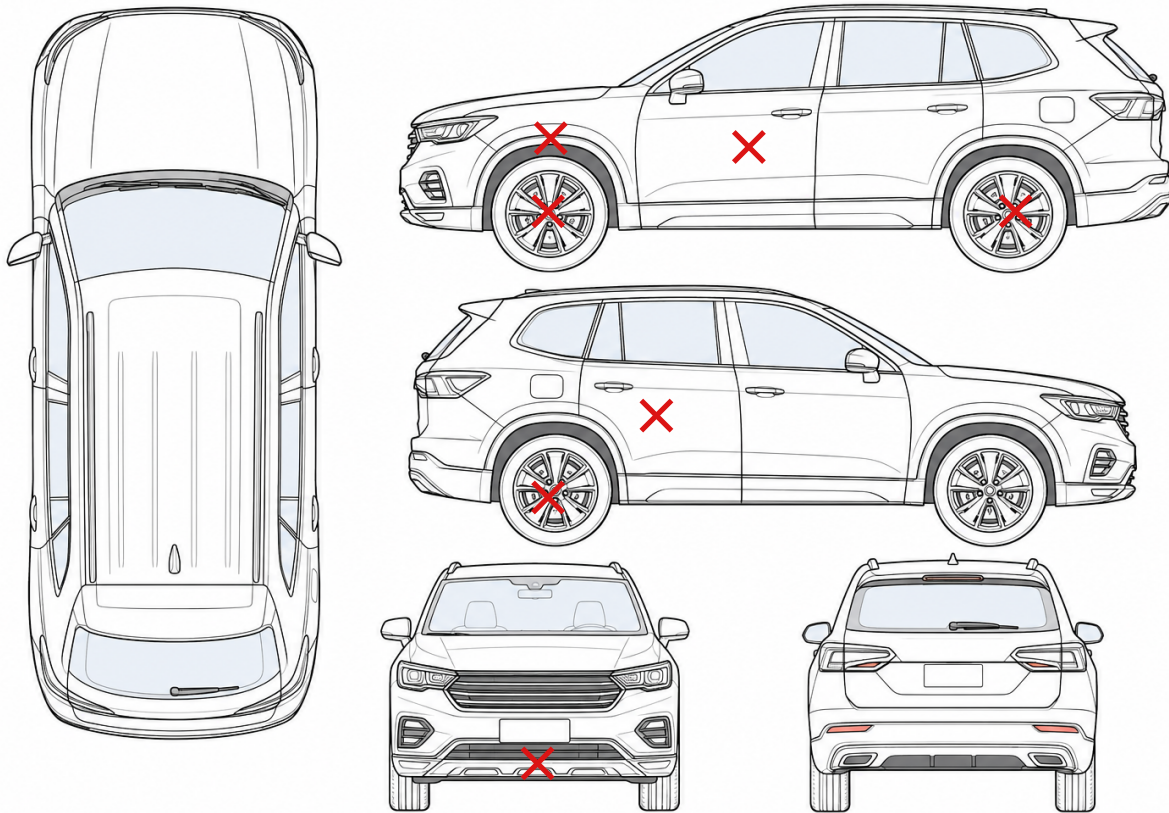

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Spaltmaß ungenau
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0724
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0724
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0724
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0724

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	6,0	6,3	4,7		
Vorne rechts	5,7	6,0	4,6		
Hinten links	6,6	6,7	5,4		
Hinten rechts	6,6	6,7	5,4		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	115	102	113	
Kotflügel vorn links	87	99	91	
Kotflügel vorn rechts	85	111	100	
Tür vorn links	90	99	103	
Tür vorn rechts	87	98	98	
Tür hinten links	99	91	107	
Tür hinten rechts	105	101	97	
Seitenteil hinten links	114	111	105	
Seitenteil hinten rechts	120	110	106	
Dach	104	113	108	
Dachholm links	84	120	117	
Dachholm rechts	86	113	114	
Heckklappe	91	102	97	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Kratzer Felge vorne links




Kleine Delle Tür vorne links



Kratzer Felge hinten links



Kratzer Felge hinten rechts

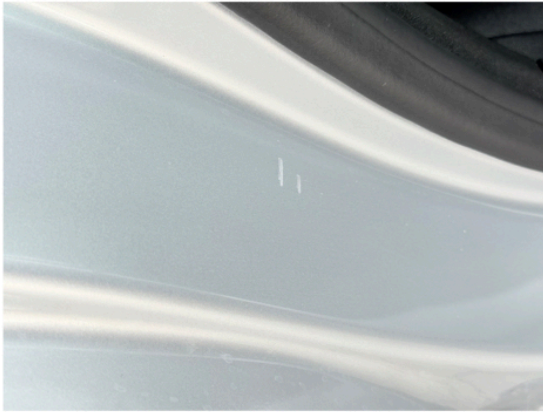

Kratzer Einstieg hinten links



Kratzer Felge vorne rechts



Stoßstange vorne Spaltmaß ungenau



Kleiner Kratzer Stoßstange vorne