



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29791-126	10.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED7R4172203
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
30.07.2024	GY-051-NF
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
11.789	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	126
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN ☒ Zulassungsbescheinigung I ☒ Zulassungsbescheinigung II ☒ CoC / Datenbestätigung ☐ HU-Bericht ☐ Service- / Wartungsnachweis	SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR ANZAHL SCHLÜSSEL 2 ☐ Ladekabel ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug ☒ Pannenset / Verbandset	SCHNELLPRÜFUNG ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit ☒ Keine Warnmeldungen ☒ Beleuchtung ohne Befund ☒ Scheiben ohne Befund ☒ Keine sichtbare Leckage ☒ Service fällig? KURZNOTIZ
EINGANGSSTATUS ☒ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen		


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

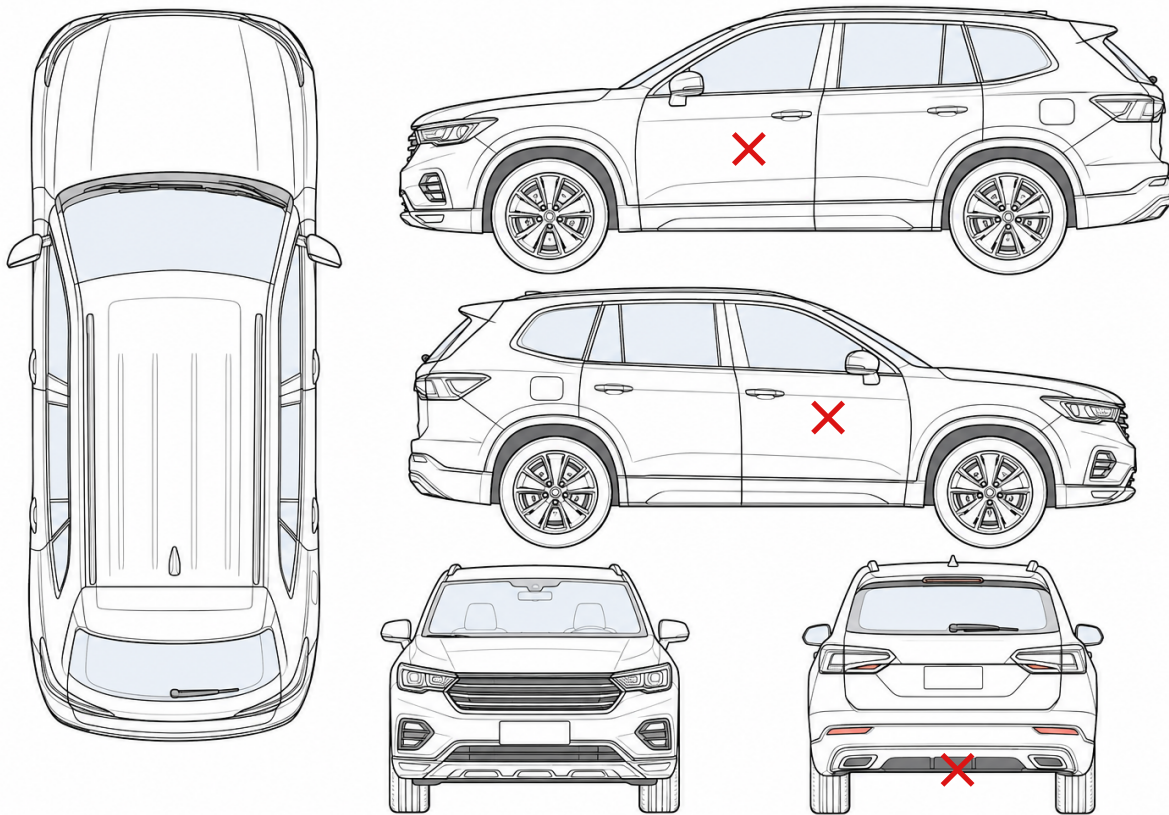

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0426
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0124
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0124
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0524

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,8	7,0	5,5		
Vorne rechts	5,9	5,7	4,8		
Hinten links	6,1	6,2	5,4		
Hinten rechts	6,4	6,8	5,4		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	107	119	97	
Kotflügel vorn links	101	111	98	
Kotflügel vorn rechts	110	92	94	
Tür vorn links	105	106	105	
Tür vorn rechts	99	91	88	
Tür hinten links	101	96	109	
Tür hinten rechts	115	117	93	
Seitenteil hinten links	130	114	114	
Seitenteil hinten rechts	134	121	103	
Dach	114	115	115	
Dachholm links	95	115	110	
Dachholm rechts	87	120	116	
Heckklappe	91	99	102	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Kratzer Felge vorne links



Kleine Delle Tür vorne links



Kratzer Felge hinten links



Kratzer Felge hinten rechts



Kratzer Stoßstange hinten



Kratzer Stoßstange hinten



Kratzer Stoßstange hinten



Delle / Kratzer Tür vorne rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 9-12



Türdichtung vorne links