



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01

PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.

29799-135

PRÜFdatum

03.08.2026

GEPRÜFT DURCH

L. Neumann

STANDORT

Gronau

02

FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE

Opel Crossland

FIN / FAHRGESTELLNUMMER

W0V7H9EDXP4296788

ERSTZULASSUNG

21.12.2023

KENNZEICHEN

GT-009-EZ

KILOMETERSTAND

22.579

FARBE / FARBCODE

Silber

KRAFTSTOFF / ANTRIEB

Benzin

BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER

135

LIEFERANT / HERKUNFT

Frankreich

AUFTRAG / REFERENZ

DATUM LETZTER SERVICE

KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03

DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

☐ Ladekabel

☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug

☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

☒ Freigegeben

☐ Prüfbedarf

☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

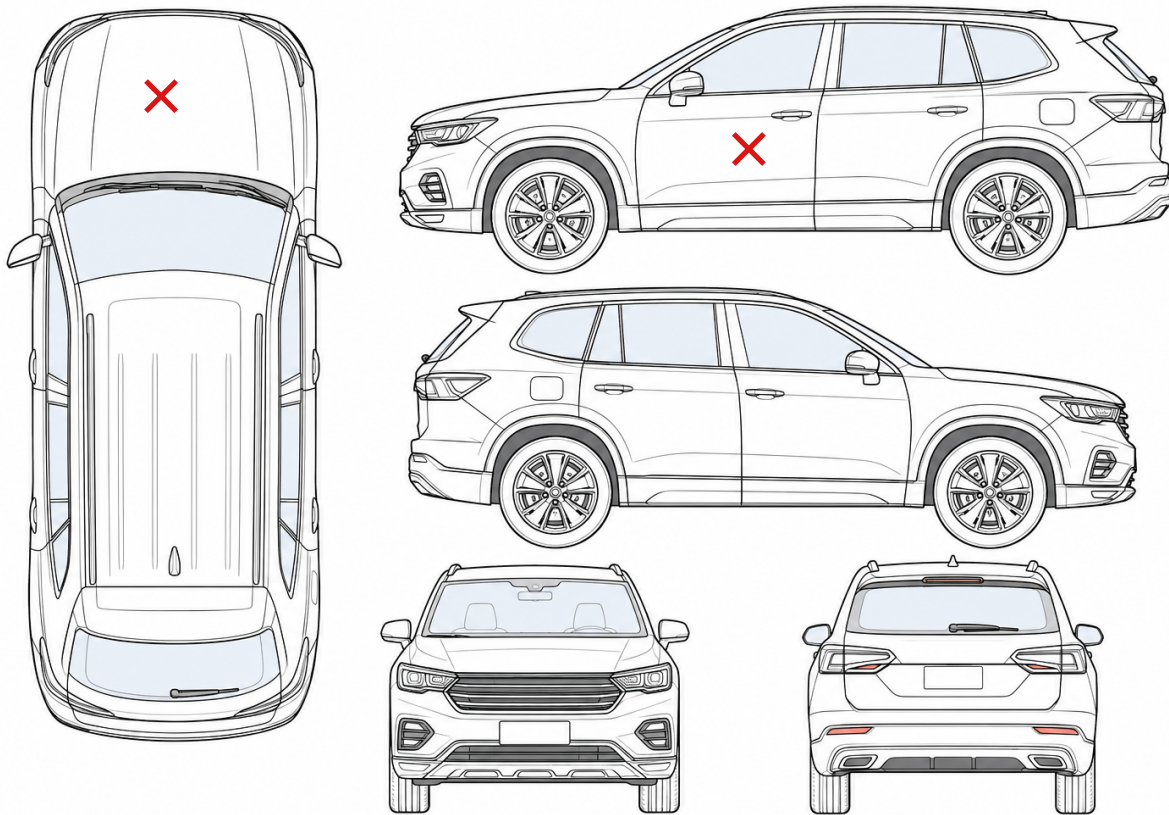

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223
Hinten links	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,7	5,1	5,7		
Vorne rechts	5,6	5,3	4,9		
Hinten links	5,5	5,0	5,2		
Hinten rechts	5,5	5,3	5,3		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	101	107	102	
Kotflügel vorn links	87	95	89	
Kotflügel vorn rechts	84	101	93	
Tür vorn links	94	92	103	
Tür vorn rechts	93	94	91	
Tür hinten links	98	96	96	
Tür hinten rechts	83	84	84	
Seitenteil hinten links	118	109	112	
Seitenteil hinten rechts	110	121	94	
Dach	155	141	164	
Dachholm links	167	142	158	
Dachholm rechts	144	163	162	
Heckklappe	135	80	109	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 1-4



Übersicht Tür vorne links



Delle Tür vorne links



Übersicht Motorhaube



Delle Motorhaube