



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29837-114	03.08.2026	L. Neumann	Gronau /AH SMIT

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED9R4201099
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
24.09.2024	GZ-298-HB
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
27.119	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	114
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
ex Leasing Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE
k.A.	k.A.

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

- ☐ Ladekabel
- ☐ Not- / Reserverad
- ☐ Bordwerkzeug
- ☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS


- ☒ Freigegeben
- ☐ Prüfbedarf
- ☐ Gesperrt / nicht bewegen

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

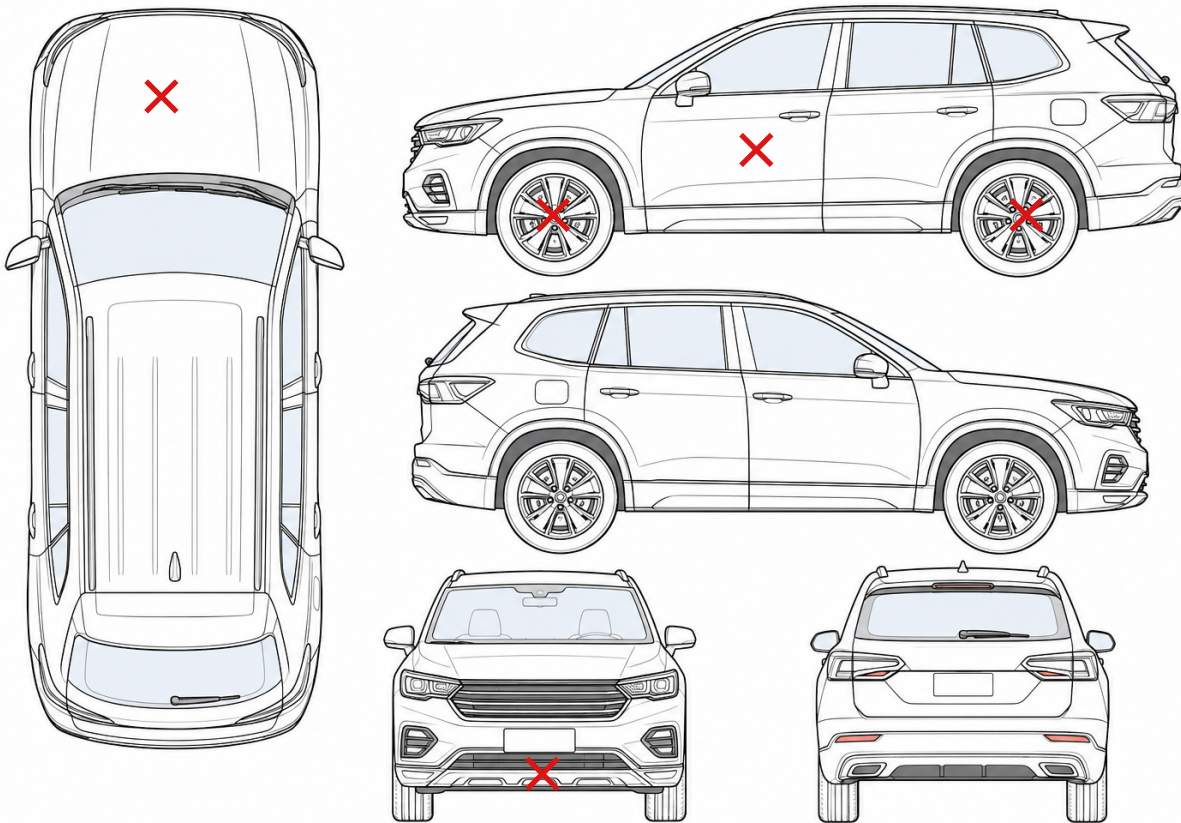

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Mehrere Dellen
Stoßfänger vorn	☐	☒	☐	☐	☒	☐	Steinschlag
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06 REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/R16	Sommer	5123
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/R16	Sommer	5123
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/R16	Sommer	5023
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/R16	Sommer	5023

07 PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	6,0	4,7	4,7		
Vorne rechts	5,8	5,7	4,7		
Hinten links	6,9	7,4	5,4		
Hinten rechts	6,7	6,7	4,9		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM) ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08 LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	99	100	113	
Kotflügel vorn links	91	89	83	
Kotflügel vorn rechts	99	104	85	
Tür vorn links	90	95	89	
Tür vorn rechts	94	86	94	
Tür hinten links	88	100	98	
Tür hinten rechts	96	104	85	
Seitenteil hinten links	114	125	108	
Seitenteil hinten rechts	101	110	102	
Dach	127	100	111	
Dachholm links	87	105	99	
Dachholm rechts	105	105	83	
Heckklappe	98	82	102	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☒ Unauffällig

☐ Hinweis auf Nachlackierung

☐ Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09 ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☒ Ohne weiteren Befund

☐ Werkstattprüfung

☐ Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Übersicht Motorhaube



Leichter Hagelschaden



Leichter Hagelschaden



Schaden Felge vorne links



Übersicht Tür vorne links



Kratzer Schaden Tür vorne links



Übersicht Felge hinten links



Kleiner Kratzer Felge hinten links



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 9-12



Übersicht Stoßstange vorne



Steinschlag Stoßstange vorne mittig