



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29845-143	03.08.2026	L. Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED7R4205278
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
15.07.2024	GY-348-FK
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
4.139	silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	143
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN ☒ Zulassungsbescheinigung I ☒ Zulassungsbescheinigung II ☒ CoC / Datenbestätigung ☐ HU-Bericht ☐ Service- / Wartungsnachweis	SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR ANZAHL SCHLÜSSEL 2 ☐ Ladekabel ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug ☒ Pannenset / Verbandset	SCHNELLPRÜFUNG ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit ☒ Keine Warnmeldungen ☒ Beleuchtung ohne Befund ☒ Scheiben ohne Befund ☒ Keine sichtbare Leckage ☒ Service fällig? KURZNOTIZ
EINGANGSSTATUS ☐ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen		


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

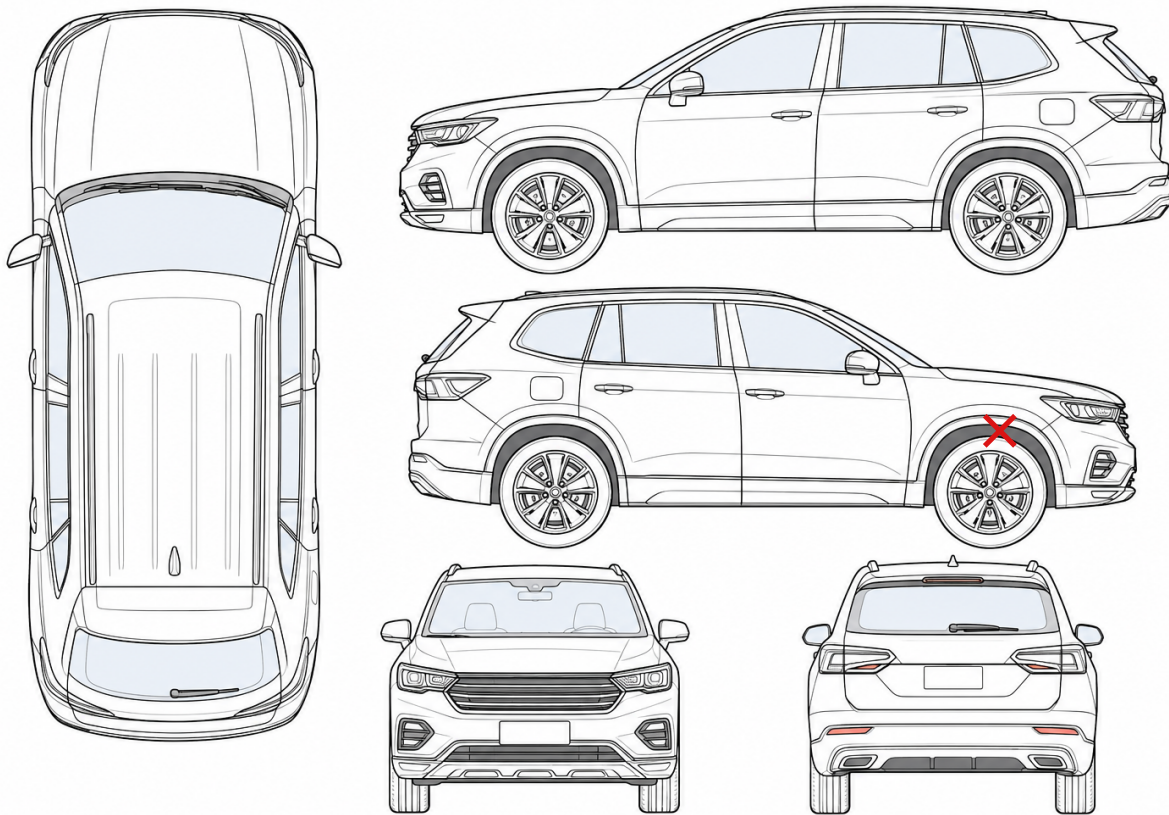

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	



06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	0924

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	7,0	7,0	5,5		
Vorne rechts	6,7	7,4	5,4		
Hinten links	7,2	7,4	5,7		
Hinten rechts	7,5	7,4	6,0		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	111	106	108	
Kotflügel vorn links	88	89	85	
Kotflügel vorn rechts	98	96	82	
Tür vorn links	95	100	92	
Tür vorn rechts	103	91	100	
Tür hinten links	105	103	100	
Tür hinten rechts	88	102	99	
Seitenteil hinten links	114	132	100	
Seitenteil hinten rechts	119	104	104	
Dach	100	110	106	
Dachholm links	96	103	86	
Dachholm rechts	110	115	109	
Heckklappe	105	96	109	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 1-4



Übersicht Kotflügel vorne rechts



Dellen Kotflügel vorne rechts