



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29847-146	03.08.2026	L. Neumann	Gronau /AH SMIT

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7D9ED9R4197605
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
15.07.2024	GY-313-FK
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
13.677	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	146
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
ex Leasing Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE
k.A.	k.A.

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

- 2
- ☐ Ladekabel
- ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug
- ☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

- ☒ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.


☒ Licht geeignet

☒ Oberfläche trocken

☒ Fahrzeug sauber

☒ Übersichtsfotos erstellt

☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

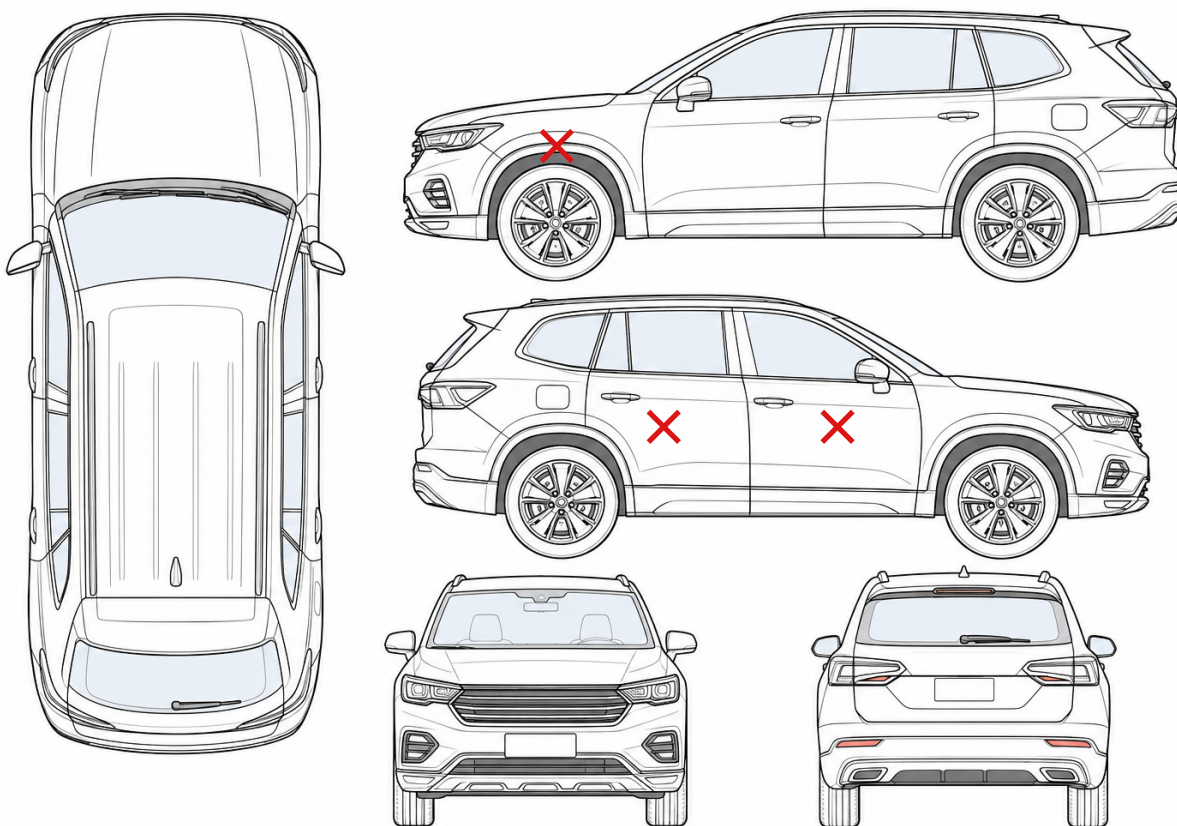

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Spaltmaß ungenau
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☐	☒	☒	☒	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	5,8	5,6	4,3		
Vorne rechts	5,8	6	4,5		
Hinten links	6,1	6,4	5,8		
Hinten rechts	6,9	6,9	5		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM) ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08 LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	106	109	106	
Kotflügel vorn links	82	101	97	
Kotflügel vorn rechts	89	102	92	
Tür vorn links	95	100	103	
Tür vorn rechts	90	103	99	
Tür hinten links	98	99	100	
Tür hinten rechts	93	107	93	
Seitenteil hinten links	105	108	110	
Seitenteil hinten rechts	111	117	107	
Dach	101	122	109	
Dachholm links	111	115	90	
Dachholm rechts	111	122	80	
Heckklappe	85	102	116	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☒ Unauffällig

☐ Hinweis auf Nachlackierung

☐ Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09 ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☒ Ohne weiteren Befund

☐ Werkstattprüfung

☐ Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Übersicht rechte Seite



Schaden Tür hinten rechts, Delle und Kratzer



Schaden Tür vorne rechts Kratzer



Kratzer Türblenden rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 5-8



Spaltmaß ungenau Kotflügel vorne links