



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01

PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.

29849-104

PRÜFdatum

10.08.2026

GEPRÜFT DURCH

L. Neumann

STANDORT

Gronau

02

FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE

Opel Crossland

FIN / FAHRGESTELLNUMMER

W0V7D9ED5R4201049

ERSTZULASSUNG

09.10.2024

KENNZEICHEN

GZ-050-QK

KILOMETERSTAND

5.948

FARBE / FARBCODE

Silber

KRAFTSTOFF / ANTRIEB

Benzin

BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER

104

LIEFERANT / HERKUNFT

Frankreich

AUFTRAG / REFERENZ

DATUM LETZTER SERVICE

KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03

DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

☐ Ladekabel

☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug

☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

☒ Freigegeben

☐ Prüfbedarf

☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

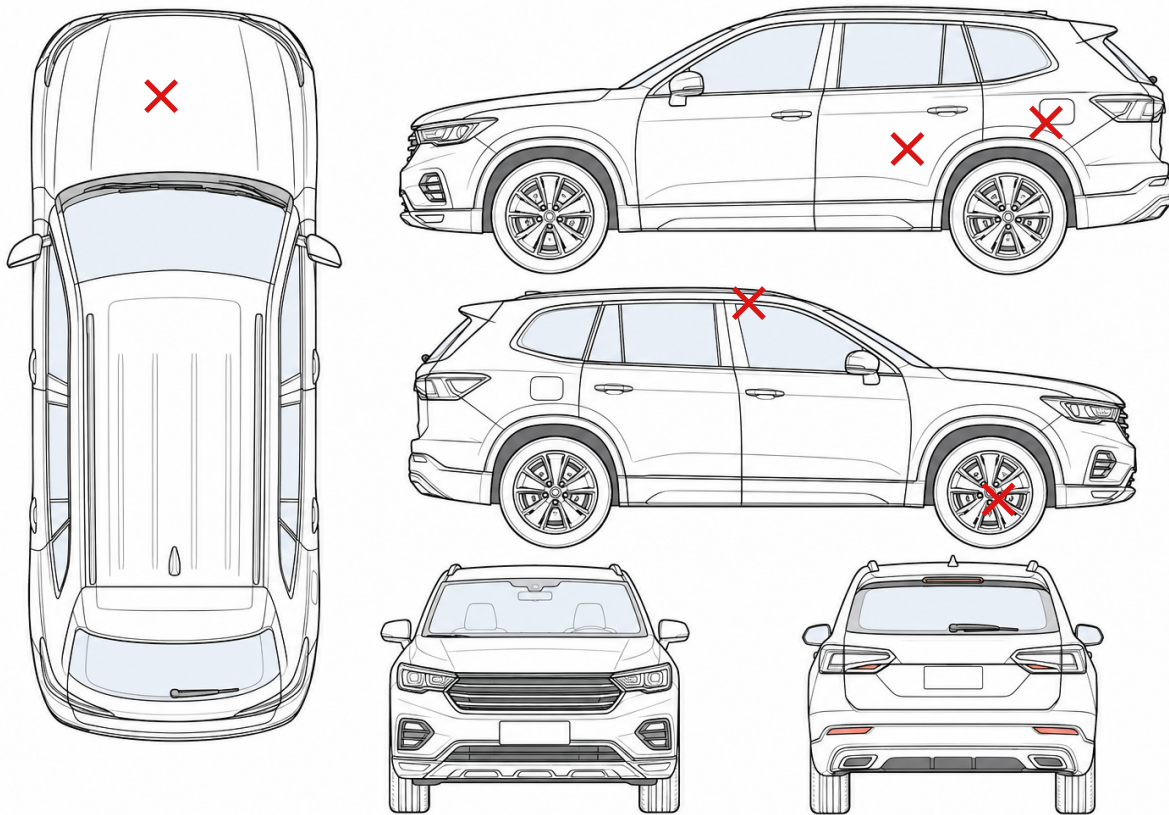

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☐	☒	☐	☐	leichter Hagel
Stoßfänger vorn	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☐	☒	☒	☒	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☐	☒	☐	☒	☐	☐	leichter Hagel
Frontscheibe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☐	☒	☒	☒	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06

REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten links	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	195/60/16	Sommer	5123

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	6,5	6,6	5,2		
Vorne rechts	6,4	6,5	5,2		
Hinten links	7,2	7,3	5,6		
Hinten rechts	7,0	6,9	5,5		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	103	108	108	leichter Hagel
Kotflügel vorn links	105	106	88	
Kotflügel vorn rechts	107	103	91	
Tür vorn links	89	104	92	
Tür vorn rechts	103	104	114	
Tür hinten links	103	93	112	
Tür hinten rechts	126	106	114	
Seitenteil hinten links	123	117	110	
Seitenteil hinten rechts	96	102	100	
Dach	103	116	109	
Dachholm links	101	110	109	leichter Hagel
Dachholm rechts	78	113	108	
Heckklappe	99	106	98	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Tür hinten links Schaden



Seitenteil hinten links Schaden



Felge vorne rechts kleiner Kratzer



Dachholm rechts leichter Hagel