



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29851-108	03.08.2026	L. Neumann	Gronau /AH SMIT

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Opel Crossland	W0V7H9ED5P4255730
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
18.10.2023	GR-988-XF
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
34.295	Silber
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin	108
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
ex Leasing Frankreich	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE
k.A.	k.A.

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

☐ Ladekabel

☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug

☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☐ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

☒ Freigegeben


☐ Prüfbedarf

☐ Gesperrt / nicht bewegen

04 SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

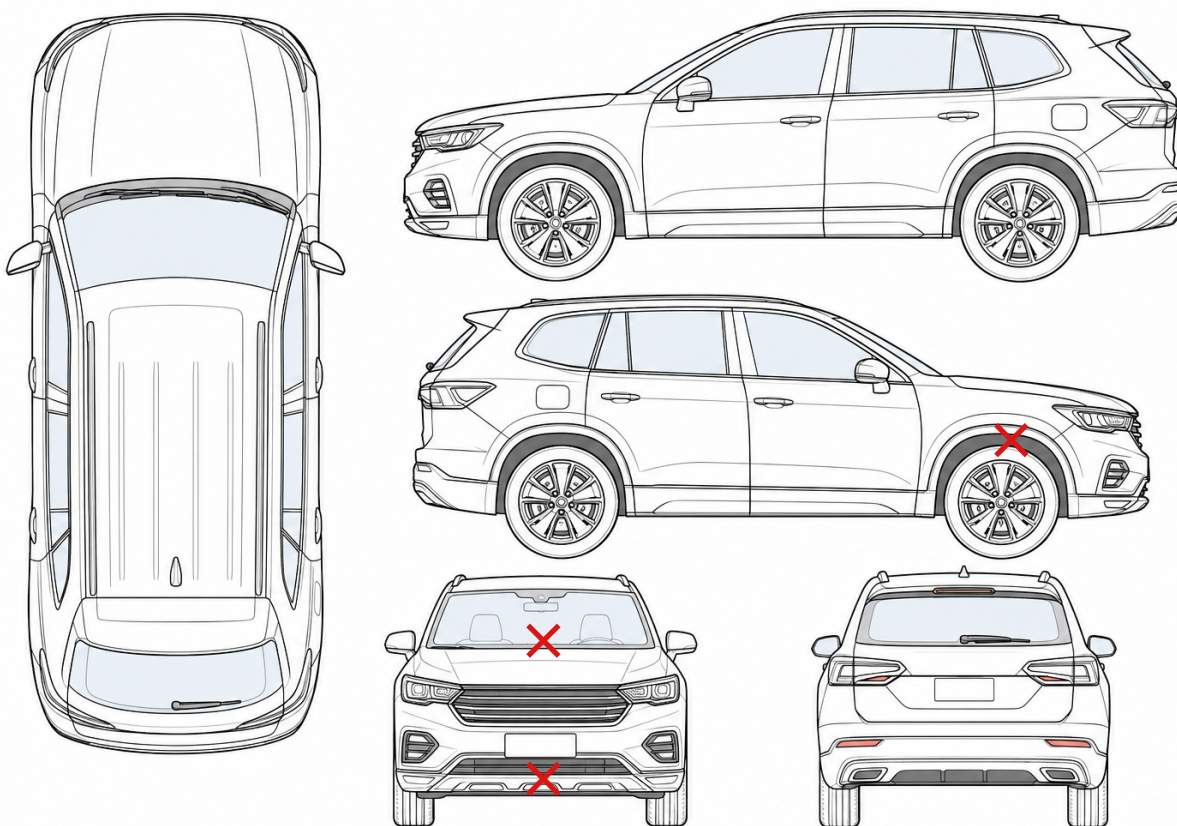

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger vorn	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Steinschlag
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Steinschlag
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06 REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	215/50/R17	Sommer	2823
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	215/50/R17	Sommer	2823
Hinten links	Bridgestone Turanza	215/50/R17	Sommer	2823
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	215/50/R17	Sommer	2823

07 PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	3,8	3,0	3,9		
Vorne rechts	3,6	3,0	3,6		
Hinten links	5,3	4,8	5,6		
Hinten rechts	4,5	4,4	4,6		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM) ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08 LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	97	100	103	
Kotflügel vorn links	83	90	94	
Kotflügel vorn rechts	103	121	87	
Tür vorn links	88	95	102	
Tür vorn rechts	92	88	97	
Tür hinten links	83	97	94	
Tür hinten rechts	92	100	90	
Seitenteil hinten links	103	115	106	
Seitenteil hinten rechts	116	106	108	
Dach	139	150	149	
Dachholm links	126	135	158	
Dachholm rechts	142	164	150	
Heckklappe	79	84	106	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☒ Unauffällig

☐ Hinweis auf Nachlackierung

☐ Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09 ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☒ Ohne weiteren Befund

☐ Werkstattprüfung

☐ Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Steinschlag Windschutzscheibe



Übersicht Kotflügel vorne rechts



Kratzer #1 Kotflügel rechts



Kratzer #2 Kotflügel rechts



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

FOTOS 5-8



Steinschlag Stoßstange vorne