



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01

PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.

29852-115

PRÜFdatum

03.08.2026

GEPRÜFT DURCH

L. Neumann

STANDORT

Gronau

02

FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE

Opel Crossland

FIN / FAHRGESTELLNUMMER

W0V7D9ED3R4205343

ERSTZULASSUNG

21.12.2023

KENNZEICHEN

GT-152-EY

KILOMETERSTAND

23.063

FARBE / FARBCODE

Silber

KRAFTSTOFF / ANTRIEB

Benzin

BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER

115

LIEFERANT / HERKUNFT

Frankreich

AUFTRAG / REFERENZ

DATUM LETZTER SERVICE

KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE

03

DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☒ Zulassungsbescheinigung I
- ☒ Zulassungsbescheinigung II
- ☒ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☐ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

2

☐ Ladekabel

☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug

☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☒ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

☒ Freigegeben

☐ Prüfbedarf

☐ Gesperrt / nicht bewegen


ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.

- ☒ Licht geeignet
- ☒ Oberfläche trocken
- ☒ Fahrzeug sauber
- ☒ Übersichtsfotos erstellt
- ☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

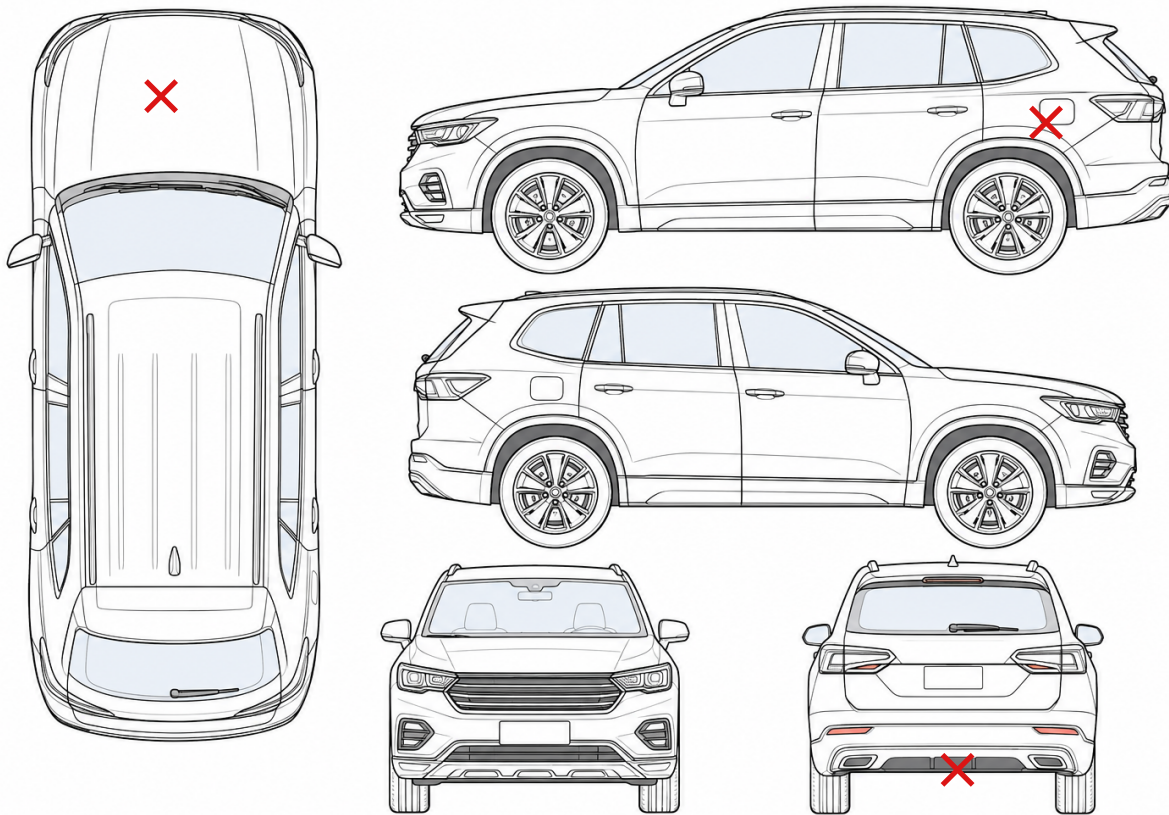

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☐	☒	☒	☒	
Stoßfänger vorn	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Heckklappe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Radlaufleiste
Seitenteil hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☐	☐	☐	☐	☐	☐	



06

REIFEN- UND FELGENDATEN



Sommerreifen



Winterreifen



Ganzjahresreifen



Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223
Vorne rechts	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223
Hinten links	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223
Hinten rechts	Bridgestone Turanza	215/50/17	Sommer	3223

07

PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	4,8	4,7	4,9		
Vorne rechts	5,0	4,8	5,0		
Hinten links	6,0	5,8	5,8		
Hinten rechts	5,7	5,5	5,8		

REIFENBEWERTUNG



Unauffällig



Ungleichmäßiger Verschleiß



Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM)

ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08

LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube	105	108	97	
Kotflügel vorn links	91	101	85	
Kotflügel vorn rechts	95	86	79	
Tür vorn links	98	103	104	
Tür vorn rechts	82	84	84	
Tür hinten links	86	92	98	
Tür hinten rechts	88	96	96	
Seitenteil hinten links	124	112	106	
Seitenteil hinten rechts	115	91	110	
Dach	137	161	147	
Dachholm links	129	154	138	
Dachholm rechts	186	150	140	
Heckklappe	77	83	95	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS



Unauffällig



Hinweis auf Nachlackierung



Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09

ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG



Ohne weiteren Befund



Werkstattprüfung



Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Schaden Motorhaube



Delle Motorhaube



Kratzer Radlauf hinten links



Übersicht Stoßstange hinten



Kratzer Stoßstange hinten



Kratzer Stoßstange hinten