



FAHRZEUGEINGANG

ZUSTANDS- UND PRÜFPROTOKOLL

STAMMDATEN

01 PRÜFAUFTRAG

PROTOKOLL-NR.	PRÜFdatum	GEPRÜFT DURCH	STANDORT
29857-56	31.07.2026	L Neumann	Gronau

02 FAHRZEUGDATEN

MARKE / MODELL / VARIANTE	FIN / FAHRGESTELLNUMMER
Porsche Cayenne e-Hybrid	WP1ZZZ92ZFLA52492
ERSTZULASSUNG	KENNZEICHEN
20.03.2015	8-ZST-36
KILOMETERSTAND	FARBE / FARBCODE
266.942	Schwarz / tiefschwarzmetallic
KRAFTSTOFF / ANTRIEB	BESTANDS- / EINKAUFSNUMMER
Benzin / Plug in Hybrid	56
LIEFERANT / HERKUNFT	AUFTRAG / REFERENZ
Niederlande	
DATUM LETZTER SERVICE	KILOMETERSTAND LETZTER SERVICE
17.05.2024	221037

03 DOKUMENTE, SCHLÜSSEL UND SCHNELLPRÜFUNG

UNTERLAGEN

- ☐ Zulassungsbescheinigung I
- ☐ Zulassungsbescheinigung II
- ☐ CoC / Datenbestätigung
- ☐ HU-Bericht
- ☒ Service- / Wartungsnachweis

SCHLÜSSEL & ZUBEHÖR

ANZAHL SCHLÜSSEL

- 2 ☐ Ladekabel
- ☐ Not- / Reserverad ☐ Bordwerkzeug
- ☒ Pannenset / Verbandset

SCHNELLPRÜFUNG

- ☒ Fahrzeug startet / fahrbereit
- ☒ Keine Warnmeldungen
- ☒ Beleuchtung ohne Befund
- ☒ Scheiben ohne Befund
- ☒ Keine sichtbare Leckage
- ☐ Service fällig?

KURZNOTIZ

EINGANGSSTATUS

- ☒ Freigegeben ☐ Prüfbedarf ☐ Gesperrt / nicht bewegen

ALLE EINGABEN LÖSCHEN

04

SCHADENSKIZZEN - ALLE FAHRZEUGSEITEN

Die Schaden-Checkbox eines Bauteils auf Seite 3 setzt an der passenden Stelle ein rotes X. Zusätzliche Schäden können in der Ansicht direkt markiert werden.


☒ Licht geeignet

☒ Oberfläche trocken

☒ Fahrzeug sauber

☒ Übersichtsfotos erstellt

☒ FIN / Kilometerstand fotografiert

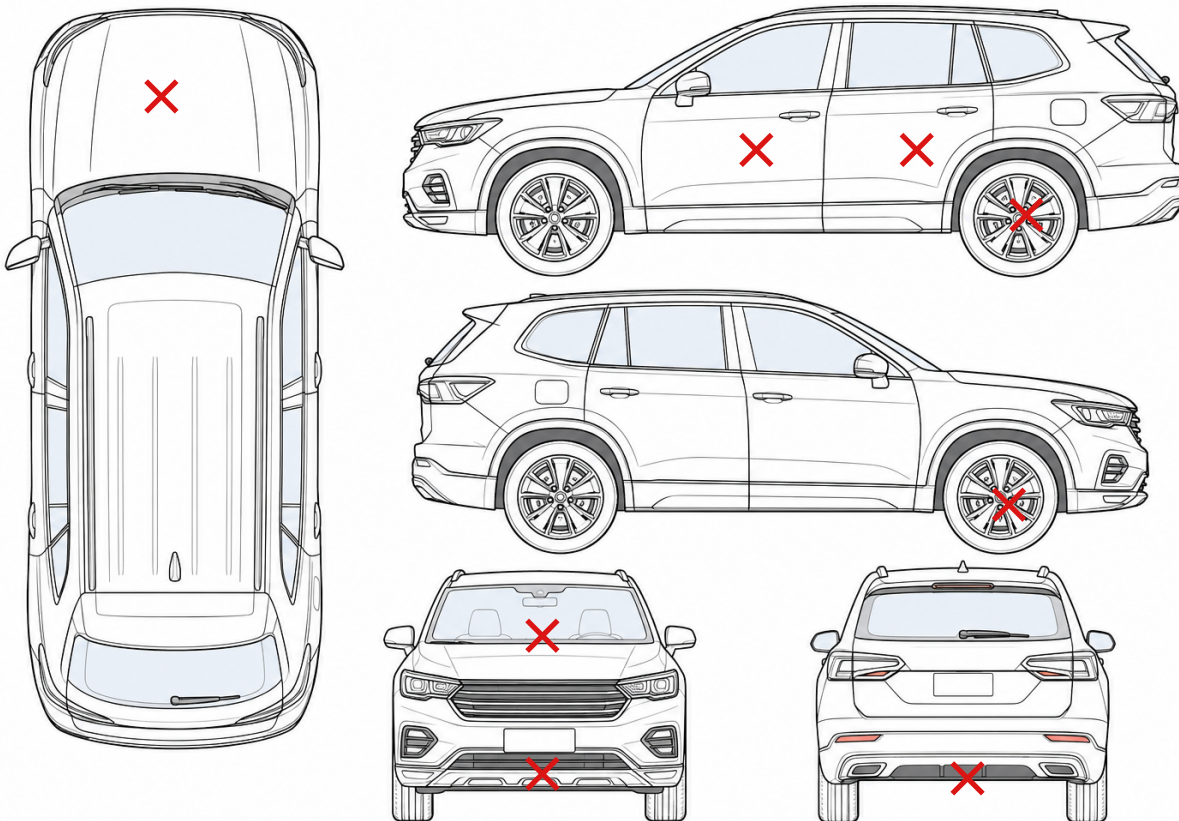

ERGÄNZENDE HINWEISE ZU DEN MARKIERUNGEN

05

CHECKLISTE NACH FAHRZEUGBAUTEIL

Bei „Schaden / X“ wird die zugehörige rote Markierung in den Fahrzeugansichten aktiviert. Schadenstyp ankreuzen und bei Bedarf kurz erläutern.

Bauteil	i.O.	Schaden / X	Kratzer	Delle	Lack	Riss / Bruch	Bemerkung
Motorhaube	☐	☒	☐	☐	☒	☐	kleine Steinschläge
Stoßfänger vorn	☐	☒	☐	☐	☒	☐	kleine Steinschläge
Kotflügel vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Kotflügel vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür vorn links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür vorn rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Tür hinten links	☐	☒	☐	☒	☐	☐	
Tür hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Schweller rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dach	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Dachholm rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Frontscheibe	☐	☒	☐	☐	☐	☐	kleine Steinschläge
Heckklappe	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Seitenteil hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Stoßfänger hinten	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn links	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Felge / Reifen vorn rechts	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten links	☐	☒	☒	☐	☐	☐	
Felge / Reifen hinten rechts	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

06 REIFEN- UND FELGENDATEN

☒ Sommerreifen
 ☐ Winterreifen
 ☐ Ganzjahresreifen
 ☐ Mischbereifung

Position	Hersteller / Modell	Reifengröße	Reifenart	DOT (KW/Jahr)
Vorne links	Pirelli PZero	295/35 R21	Sommer	1725
Vorne rechts	Pirelli PZero	295/35 R21	Sommer	1725
Hinten links	Pirelli PZero	295/35 R21	Sommer	1725
Hinten rechts	Pirelli PZero	295/35 R21	Sommer	1725

07 PROFILTIEFENMESSUNG

Position	Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Minimum (mm)	Bemerkung
Vorne links	6,5	5,7	5,7		
Vorne rechts	6,3	5,4	5,4		
Hinten links	5,8	5,1	4,6		
Hinten rechts	5,8	5,4	4,8		

REIFENBEWERTUNG

☒ Unauffällig
 ☐ Ungleichmäßiger Verschleiß
 ☐ Reifenwechsel empfohlen

MINIMUM GESAMT MANUELL (MM) ERSATZRAD (MM)

BEMERKUNG / EMPFEHLUNG

08 LACKDICKENMESSUNG

Bauteil	Messung 1 (µm)	Messung 2 (µm)	Messung 3 (µm)	Bewertung / Hinweis
Motorhaube		327	316	310
Kotflügel vorn links	186	179	179	
Kotflügel vorn rechts	156	157	171	
Tür vorn links	214	204	165	
Tür vorn rechts	208	202	169	
Tür hinten links	149	153	125	
Tür hinten rechts	153	184	143	
Seitenteil hinten links	144	149	152	
Seitenteil hinten rechts	141	130	151	
Dach	136	130	119	
Dachholm links	134	113	139	
Dachholm rechts	141	120	132	
Heckklappe	108	118	139	
Schweller links				
Schweller rechts				

MESSERGEBNIS

☐ Unauffällig

☒ Hinweis auf Nachlackierung

☐ Hinweis auf Spachtelauftrag

MINIMUM (µm)

MAXIMUM (µm)

MESSGERÄT

KALIBRIERUNG / REFERENZ

09 ABSCHLUSSBEWERTUNG

FESTSTELLUNGEN / EMPFOHLENE MASSNAHMEN

BEWERTUNG

☐ Ohne weiteren Befund

☐ Werkstattprüfung

☐ Kalkulation erforderlich

ORT / DATUM

NAME / UNTERSCHRIFT PRÜFER

Hinweis: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr, sind rechtlich nicht bindend und dienen ausschließlich einer groben Einschätzung des Fahrzeugzustands.



Stoßstange vorne kleine Steinschläge



Windschutzscheibe kleine Steinschläge



Motorhaube kleine Steinschläge



Felge vorne links Oxidation



Übersicht linke Seite



2x Kleine Dellen Tür vorne links



Kleine Delle Tür hinten links



Felge hinten links Kratzer



Felge hinten links Oxidation



Stoßstange hinten links Spur Nachlackierung



Stoßstange hinten links Kratzer



Stoßstange hinten links Kratzer



Radlaufleiste hinten rechts Kratzer



Felge hinten rechts Oxidation



Felge hinten rechts Oxidation



Felge vorne rechts Oxidation / Kratzer